



---

# มาตรฐานอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ สำหรับที่พักอาศัย (Gas Detector)

---

เบยพ. 8136-52

กรมโยธาธิการและพัฒนาเมือง  
กระทรวงมหาดไทย

## มาตรฐานอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซสำหรับที่พักอาศัย

### 1. วัตถุประสงค์และขอบข่าย

#### 1.1 วัตถุประสงค์

การกำหนดคุณสมบัติ้านอัคคีภัยของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานในประเทศไทยนี้ จัดทำเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้มีการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและสามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

#### 1.2 ขอบข่าย

1.2.1 อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซในมาตรฐานนี้ครอบคลุมสำหรับการติดตั้งภายในอาคารและส่วนที่พักอาศัยเท่านั้น

1.2.2 อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซในมาตรฐานนี้เป็นแบบตรวจจับก๊าซที่มีเปลวไฟ เช่น ไพรเพน และก๊าซธรรมชาติ

1.2.3 มาตรฐานรวมถึงอุปกรณ์ แสดงผลที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซด้วย

#### 1.2.4 อุปกรณ์ (Components)

1.2.4.1 อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมโดยมาตรฐานนี้จะต้องเป็นไปตามความต้องการของอุปกรณ์นั้นยกเว้นแต่มาตรฐานนี้จะกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น

1.2.4.2 อุปกรณ์จะต้องถูกใช้งานภายใต้สภาวะการใช้งานของอุปกรณ์นั้น

#### 1.2.5 หน่วยการวัด

1.2.5.1 ค่าที่ปรากฏโดยไม่มีวงเล็บ คือ ความต้องการ ค่าในวงเล็บ คือ การอธิบายเพิ่มหรือค่าประมาณ

### 2. นิยาม

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้ ให้ใช้ความหมายของศัพท์ดัง ๆ ดังนี้ นอกเหนือจากกรณีระบุไว้เป็นอย่างอื่น

“สัญญาณแจ้งเหตุ (Alarm Signal)” หมายถึง สัญญาณแสดงสภาวะความหนาแน่นก๊าซ มีค่าสูงกว่าค่าระดับแจ้งเหตุ

#### ชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Components)

(1) ชิ้นส่วนที่ชำรุดได้ง่าย (Nonreliable Component) หมายถึง ชิ้นส่วนที่จะต้องเปลี่ยนตามช่วงเวลาหรือชำรุดได้ง่าย เช่น หลอดไฟแบบไส้ ขาดความร้อน หรือแท่งความร้อน

(2) ชิ้นส่วนที่ชำรุดได้ยาก (Reliable Component) หมายถึง ชิ้นส่วนที่ไม่มีกำหนดการเปลี่ยนตามช่วงเวลา ต้องมีอัตราการชำรุดต่ำกว่า 3.5 ครั้งต่อหนึ่งล้านชั่วโมง

“ค่าตรวจจับ (Detection Threshold)” หมายถึง ค่าความหนาแน่นก๊าซต่ำสุดที่อุปกรณ์ตรวจจับจะแจ้งเหตุ “อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ (Detector Gas)” หมายถึง อุปกรณ์แจ้งเหตุโดยตัวเองประกอบด้วยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่วนตรวจจับก๊าซ ส่วนส่งเสียงแจ้งเหตุและส่วนต่อแหล่งจ่ายไฟ อาจมีส่วนแสดงผลแจ้งเหตุด้วยได้ “อุปกรณ์วงจรแรงดันต่ำ” หมายถึง วงจรไฟฟ้าที่ระดับแรงดันกระแสสลับไม่เกิน 30 โวลต์ rms (42.4 โวลต์ peak) หรือแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงไม่เกิน 42.4 โวลต์ และต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่จำกัดการจ่ายกำลังไว้ที่ไม่เกิน 100 โวลต์แอมป์ (Power Limited Circuit) หรือต่อกับหม้อแปลงไฟฟ้า ตาม NEC Class 2 “วงจรแรงดันสูง” หมายถึง วงจรไฟฟ้าที่ระดับแรงดันไม่สูงกว่า 600 โวลต์ และอยู่นอกเหนือวงจรแรงดันต่ำ “ระดับระเบิดต่ำสุด (Lower Explosive Limit (LEL))” ความหนาแน่นของก๊าซในอากาศต่ำที่สุด ที่หากมีประกายไฟ จะทำให้ก๊าซติดไฟ แสดงค่าเป็นร้อยละ โดยปริมาตรของก๊าซในอากาศ “สภาพทำงานปกติ (Normal Standby Condition)” หมายถึง สภาพการทำงานที่อุปกรณ์ตรวจจับพร้อมทำงานส่งสัญญาณแจ้งเหตุ ตรงตามที่ผู้ผลิตกำหนด “สัญญาณมีการรบกวน” (Trouble Signal) หมายถึง สัญญาณเสียงหรือแสง ที่แสดงผลผิดพลาดหรือสัญญาณรบกวน เช่น สายวางระเบิดหรือลักษณะอื่นๆ ที่แสดงผลผิดพลาดหรือสายวางรถลงดิน

### 3. มาตรฐานอ้างถึง

3.1 มาตรฐานที่ใช้อ้างถึงในส่วนนี้ประกอบด้วย

มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

### 4. มาตรฐานการทดสอบ

4.1 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

4.1.1 รูปร่างและวัสดุภายนอก

4.1.1.1 อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซจะต้องครบรวมถึงชิ้นส่วนประกอบในการติดตั้งด้วย

4.1.1.2 การติดตั้งอุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องถอดชิ้นส่วนตรวจจับ แต่ต้องใช้เครื่องมือที่ว่าไปในการติดตั้ง ยกเว้นการถอดฝาครอบตัวตรวจจับใช้มือในการถอดประกอบก็ได้แต่ต้องไม่มีความเสี่ยงไฟฟ้าคุกต่อผู้ใช้งาน

4.1.1.3 กล่องห่อหุ้มที่จับหรือส่วนปักปืนของอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซจะต้องเรียบและไม่บาดเมื่อสัมผัสถูก

4.1.1.4 โครงสร้างของอุปกรณ์แจ้งสัญญาณสามารถทำจากวัสดุโลหะหล่อ โลหะแผ่น หรือวัสดุโลหะ แข็งแรงสามารถการกระแทก ความชื้น อุณหภูมิภายในได้การใช้งานตามที่ออกแบบ

- 4.1.1.5** อุปกรณ์จะต้องมีส่วนจับยึดสำหรับการติดตั้งเป็นจำนวนมาก ไฟฟ้าจากชิ้นส่วนนำกระแสไฟฟ้าไปป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าดูดและการบาดเจ็บจากการใช้งาน
- 4.1.1.6** หากอุปกรณ์เป็นแบบติดตั้งถาวร โครงสร้างของอุปกรณ์จะต้องมีช่องสำหรับต่อท่อไฟฟ้า หรือสายไฟฟ้า
- 4.1.1.7** วัสดุห่อหุ้มที่เป็นพลาสติกจะต้องเป็นไปวัสดุโพลีเมอร์ (Polymeric Materials) ที่ถูกใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้า
- 4.1.1.8** ช่องเปิดระบายน้ำอากาศในกล่องห่อหุ้มส่วนแรงดันสูงจะต้องสามารถป้องกันการสอดเข้าของวัสดุแท่งกลม เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3.6 มิลลิเมตร ( $9/64$  นิ้ว)
- 4.1.1.9** ตะแกรงเปิดระบายน้ำอากาศในกล่องห่อหุ้มส่วนแรงดันสูงจะต้องสามารถป้องกันการสอดเข้าของวัสดุแท่งกลม เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3.6 มิลลิเมตร ( $9/64$  นิ้ว)
- 4.1.1.10** ช่องเปิดสำหรับทำความสะอาดภายในต้องมีการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนภายในในระหว่างการทำความสะอาด
- 4.1.1.11** วัสดุครอบใส ถ้าเป็นกระจกต้องหนาอย่างน้อย 1.6 มิลลิเมตร ( $1/16$  นิ้ว) มีการป้องกันและถูกติดตั้งอย่างแข็งแรง
- 4.1.1.12** หากเป็นอย่างอื่นต้องแข็งแรงเห็นได้ชัดเจนเท่าจาก ไม่น้ำเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยน
- 4.1.1.13** การป้องกันการกัดกร่อน วัสดุโลหะที่เกิดสนิม ได้จะต้องมีการป้องกันโดยสีอินามอล การกัดกร่อน หรือวิธีอื่นที่เทียบเท่า แต่ไม่รวมถึงชิ้นส่วนข้อโยง เช่น แหวนรอง สกรู ซึ่งไม่มีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ ส่วนชิ้นส่วนที่ทำจากสแตนเลส วัสดุปลอกสนิมอื่น ไม่จำเป็นต้องเพิ่มการป้องกันอื่น
- 4.1.2 การปรับตั้งค่าตรวจจับ**
- 4.1.2.1** การปรับตั้งส่วนตรวจจับต้องอยู่ในช่วงสูงสุดและต่ำสุดและเป็นไปตามที่ผู้ผลิตกำหนด
- 4.1.2.2** ชิ้นส่วนที่ไม่มีจำนวนป้องกันที่เป็นวงจรแรงดันสูงหรือส่วนเคลื่อนไหว ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้งาน ต้องถูกป้องกันโดยระบุว่าจะรับรายเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสส่วนแรงสูงนั้น
- 4.1.3 วัสดุภายใน**
- 4.1.3.1** กล่องห่อหุ้มของอุปกรณ์ตรวจจับ ต้องแข็งแรง ปลอดภัยต่อการใช้งาน
- 4.1.3.2** การแข็งสัญญาณเสริม เช่น การส่งสัญญาณระยะไกลเป็นส่วนเดียวกับตัวตรวจจับการทำงานต้องเข้ากันได้และเป็นไปตามมาตรฐานนี้
- 4.1.3.3** ช่องร้อยสายไฟและส่วนที่มีขอบคมจะต้องมีผิวเรียบไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับสายไฟและผู้ใช้งาน

#### 4.1.4 สายตัวนำ

- 4.1.4.1 สายไฟฟ้าที่ใช้จะต้องมีพิกัดการใช้งาน แรงดัน อุณหภูมิ ความแข็งแรงทางกล และการทนกระแสไฟฟ้าอย่างน้อยเป็นไปตามพิกัดของอุปกรณ์
- 4.1.4.2 การเดินสายภายในจะต้องถูกจัดและขึ้นให้มั่นคงแน่นหนาไม่เกิดความเสียหายได้ง่าย ขณะใช้งานและมีช่องว่างภายในเพียงพอสำหรับขั้วต่อสาย บุซชิ่ง สายไฟฟ้าที่จะไม่มีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ และป้องกันความเสียหายทางกลอื่น
- 4.1.4.3 สายตัวนำสำหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้าต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 152 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) ขึ้นไป ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 0.82 ตารางมิลลิเมตร (18 AWG) มีจำนวนเป็นヤง หรือพลาสติก宦าอย่างน้อย  $1/32$  นิ้ว ( $0.8$  มิลลิเมตร)
- 4.1.4.4 ขนาดของสายตัวนำสำหรับต่อ กับ อุปกรณ์อื่นในวงจรจำกัดกำลังจะต้องไม่เล็กกว่า 0.65 ตารางมิลลิเมตร (19 AWG) เป็นสายแข็งหรือสายอ่อนอย่างน้อย 7 แกนขึ้นไป
- 4.1.4.5 อุปกรณ์ตรวจจับที่แยกเหล่านี้จ่ายไฟ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าสายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามข้อ 4.1.5.3 และมีความยาวไม่เกิน 6.1 เมตร (20 ฟุต) และเป็นไปตามผู้ผลิต
- 4.1.4.6 ขั้วต่อสาย
- 4.1.4.6.1 ส่วนเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต้องเป็นแบบขันแน่นด้วยสกรูมีแหวนสปริง หรือเทียบเท่า
- 4.1.4.6.2 ขั้วต่อสายจะต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มิลลิเมตร (No. 6) สำหรับต่อสายที่มีขนาดไม่เกิน No.14 AWG (2.1 ตารางมิลลิเมตร)
- 4.1.4.6.3 แผ่นเพลทสำหรับขันสกรูต้องทำด้วยโลหะ宦าอย่างน้อย 0.76 มิลลิเมตร ( $0.030$  นิ้ว) มีเกลียวอย่างน้อย 2 เกลียว วัสดุอื่นสามารถใช้ได้ถ้ามีคุณสมบัติเทียบเท่า
- 4.1.4.7 อุปกรณ์ที่ต้องใช้งานในวงจรแรงดันสูงต้องมีขั้วต่อสายคิน ระบุชัดเจนด้วยตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ ยกเว้นเมื่อถูกต้องห่อหุ้มทั้งหมดของอุปกรณ์ตรวจจับไม่มีส่วนของโลหะ

#### 4.1.5 อุปกรณ์ไฟฟ้า

- 4.1.5.1 การจับขึ้นส่วนอุปกรณ์สวิทช์หลอดไฟขั้วต่อหรือชิ้นส่วนอื่นจะต้องถูกขึ้นโดยย่างแข็งแรงไม่หวานหลุดได้ และมีการป้องกันจากสิ่งอื่นซึ่งอาจมีผลกับการทำงานของอุปกรณ์
- 4.1.5.2 วัสดุจับขึ้นของส่วนนำกระแสไฟฟ้าจะต้องทำจากกระเบื้องพอเชลน (Porcelain) ฟิโนลิก (Phenolic) หรือ Cold Mold Composition วัสดุโพลีเมอร์ (Polymeric) หรือเทียบเท่า

- 4.1.5.3** วัสดุชานวนไฟฟ้าจะต้องเป็นแบบไม่ก่อให้เกิดเพลาเพลิงกันความชื้นซึ่งรวมถึงชานวนของอุปกรณ์รีเลียร์และหม้อแปลงไฟฟ้าด้วย
- 4.1.5.4** ชิ้นส่วนนำกระแสไฟฟ้า
- 4.1.5.4.1** ชิ้นส่วนนำกระแสไฟฟ้า จะต้องทำจากวัสดุปลอดสนิม เช่น เงิน ทองแดง ทองแดง อัลลอยด์
  - 4.1.5.4.2** ชิ้นส่วนไฟฟ้าของอุปกรณ์ตรวจจับก้าชที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 30 โวลต์ จะต้องระบุหรือห่อหุ้มเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตราย
- 4.1.5.5** หลอดไฟและอุปกรณ์ยึดจับ
- 4.1.5.5.1** อุปกรณ์ตรวจจับต้องมีหลอดไฟแสดงสภาพว่ามีไฟจ่ายสีขาวหรือเขียว ไฟแสดงสภาพแจ้งเหตุสีแดง และสภาวะถูกรบกวน สีดำพ้นหรือเหลือง
  - 4.1.5.5.2** หลอดไฟและอุปกรณ์ยึดจับต้องมีพิกัดสำหรับใช้งานในวงจรนี้
  - 4.1.5.5.3** หลอดไฟแสดงผลต้องเห็นได้ชัดเจนเมื่อติดอุปกรณ์ที่ผนังความสูง 2.4 เมตร (8 ฟุต) ตามเอกสารกำกับอุปกรณ์ เมื่อมองจากระยะห่างจากอุปกรณ์ 1.2 เมตร (4 ฟุต) ตรงหน้าในระดับความสูงจากพื้น 1.4 ถึง 1.8 เมตร (53.7 ถึง 69.4 นิ้ว) หากอุปกรณ์กำหนดให้ติดที่เพดาน ให้ติดที่เพดานความสูง 2.4 เมตร (8 ฟุต) ตามเอกสารกำกับอุปกรณ์ เมื่อมองจากระยะห่างจากอุปกรณ์ 1.2 เมตร (4 ฟุต) ในแนวคิ่งต้องเห็นหลอดไฟแสดงผลชัดเจนที่ระดับความสูงจากพื้น 1.4 ถึง 1.8 เมตร (53.7 ถึง 69.4 นิ้ว)
- 4.1.5.6** แผงวงจรไฟฟ้าจะต้องถูกยึดอย่างมั่นคงอุปกรณ์ถูกติดตั้งห่างอย่างปลอดภัย ต่อไฟฟ้าดูดหรือติดไฟ
- 4.1.5.7** อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ฟิวส์ หรือ เบรกเกอร์ ต้องมีพิกัดตรงกับอุปกรณ์ตรวจจับ
- 4.1.5.8** สวิตช์ต้องมีพิกัดกระแสและแรงดันตรงกับอุปกรณ์ตรวจจับ
- (1) ถ้ามีการใช้รีเซตสวิตช์จะต้องเป็นแบบคืนกลับเอง
  - (2) สวิตช์เงินเสียงหรือเทียบเท่าสามารถใช้ได้ถ้ามีการตรวจคุณเมื่อยู่ในตำแหน่งปิดเสียง
- 4.1.5.9** หม้อแปลงไฟฟ้าต้องเป็นแบบขาด漉ดสองชุดหรือแบบแยกจากกัน จำนวนที่ใช้กับขาด漉ดต้องเป็นแบบป้องกันการดูดความชื้น
- 4.1.6** อุปกรณ์ที่ทดสอบและข้อมูลประกอบ
- 4.1.6.1** อุปกรณ์ตรวจจับก้าชที่นำมาทดสอบเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ที่จะถูกทดสอบต่อไป อุณหภูมิและความไวของตัวอย่างทดสอบ ต้องเป็นเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ในการผลิตปกติ

**4.1.6.2** ข้อมูลของอุปกรณ์ในอุปกรณ์ตรวจจับ เช่น ตัวเก็บประวัติ ตัวต้านทาน ต้องจัดเตรียม ประกอบการทดสอบอุปกรณ์

**4.1.6.3** เอกสารดังต่อไปนี้ต้องจัดเตรียมด้วย

(1) เอกสารแสดงคุณภาพในการผลิตความเชื่อถือได้ของชิ้นส่วนตรวจจับก้าช

(2) เอกสารแสดงขั้นตอนการควบคุมคุณภาพในการผลิต รวมถึงการตรวจสอบใน สายการผลิต การทดสอบอุปกรณ์

(3) เอกสารประกอบการทำงานของวงจรในสภาวะใช้งาน แจ้งเหตุ และ ผิดปกติ

(4) เอกสารระบุ ตำแหน่งวัสดุ จำนวน โลหะ พลาสติก ในโครงสร้างของ อุปกรณ์ ที่จะทดสอบ

(5) การยึดจับและระยะห่างระหว่างอุปกรณ์

(6) แบบการติดป้ายสัญลักษณ์และตำแหน่ง

(7) อธิบายการทดสอบในขั้นตอนการผลิตของ โรงงาน

**4.1.7 แรงดันทดสอบ**

แรงดันและความถี่ทดสอบแรงดัน 220-240 โวลต์ ให้ทดสอบที่ 240 โวลต์ ระดับแรงดันอื่นให้ ทดสอบตามระดับแรงดัน ความถี่ที่ป้ายฉลากของอุปกรณ์

**4.1.8 ตัวอย่างทดสอบ**

จำนวนตัวอย่างในการตรวจสอบทั้งสิ้น 54 ชิ้น ทำการทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับจำนวน 1 ชุด ใน แต่ละหัวข้อ และตามที่กำหนดในแต่ละหัวข้อ

**4.2 การออกแบบ**

**4.2.1** การออกแบบผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ เป็นอย่างน้อย

**4.2.2** การออกแบบและเลือกใช้งานจะต้องเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน โดยแนวทางการออกแบบ และติดตั้งให้เป็นไปตามที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อกำหนดเพื่อ การออกแบบเป็นดังนี้

(1) อุปกรณ์ตรวจจับก้าชร่วงต้องออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพหรือลักษณะการใช้งาน เพื่อ การตรวจจับก้าชหุงด้มสำหรับบ้านเรือน

(2) สัญญาณแจ้งเหตุก้าชรัว เป็นสัญญาณเสียงเมื่อเครื่องตรวจจับก้าชตรวจพบความเข้มข้น ของก้าชเกินระดับที่ตั้งไว้ สัญญาณเสียงต้องได้ยินทั่วทั้งพื้นที่ของสถานที่เก็บรักษา สัญญาณเสียงแจ้งเหตุก้าชรัวเป็นเสียงที่ดังขึ้นเรื่อย ๆ และจะคงที่เป็นเวลา 1 นาที ที่ ระดับเสียงหนึ่งและลดลงจากนั้น

(3) สัญญาณแจ้งเหตุเพลิง ใหม่กับเสียงสัญญาณตรวจจับก้าชรัวต้องมีเสียงสัญญาณแตกต่าง กัน

### **4.3 การติดตั้ง**

- 4.3.1 การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับก้าชจะต้องติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยผู้ผลิตจะต้องจัดทำเอกสารข้อแนะนำสำหรับการติดตั้งให้กับผู้ใช้งาน**
- 4.3.2 ตำแหน่งติดตั้ง ต้องติดตั้งในระดับสูงจากพื้นซึ่งเป็นจุดต่ำสุดไม่เกิน 300 มิลลิเมตร**
- 4.3.3 อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเป็นชนิดที่ป้องกันการสัมผัสกับก้าชโดยตรงและต้องมีการป้องกันการระเบิดได้ด้วย**

### **4.4 การทดสอบผลิตภัณฑ์**

- 4.4.1 เอกสารประกอบอุปกรณ์เพื่อการใช้งานและติดตั้ง**
  - 4.4.1.1 เอกสารประกอบอุปกรณ์เพื่อการใช้งานและติดตั้งรวมถึงได้แกรมการต่อสายและแบบติดตั้งตามที่เป็นคู่มือของอุปกรณ์นั้นจะถูกใช้เป็นแนวในการทดสอบ**
  - 4.4.1.2 คำแนะนำและแบบของผู้ผลิตนี้จัดเป็นสิ่งจำเป็นในการติดตั้งใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ตรวจจับ**
- 4.4.2 การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่น**
  - 4.4.2.1 การใช้งานร่วมระหว่างอุปกรณ์แจ้งเหตุซึ่งรับสัญญาณจากการแจ้งสัญญาณของแพงค์ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยใช้สายสองเส้น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และอุปกรณ์ตรวจจับและวงจรเริ่มสัญญาณอื่น**
  - 4.4.2.2 การประเมินการใช้งานร่วมกันจะต้องทำการทดสอบ ต่ออุปกรณ์ตรวจจับเข้ากับแพงค์ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตามมาตรฐาน และผ่านการทดสอบในส่วนการทดสอบ**
- 4.4.3 การทดสอบการใช้งานปกติ**
  - 4.4.3.1 อุปกรณ์ตรวจจับก้าชจะต้องทำงานได้ภายใต้สภาวะแวดล้อม ทุกช่วงค่าตรวจจับเมื่อต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าตามที่ระบุในเอกสารแบบของอุปกรณ์ทดสอบ และจ่ายก้าชความหนาแน่นตามที่กำหนดอุปกรณ์จะต้องทำงานสมบูรณ์ตามมาตรฐานนี้ สัญญาณแจ้งเหตุจะต้องทำงานเมื่อก้าชยังคงมีความหนาแน่นเกินกว่าจุดค่าตรวจจับ**
  - 4.4.3.2 อุปกรณ์ตรวจจับต้องอยู่ในสภาวะปกติพร้อมทำงานส่งสัญญาณแจ้งเหตุ เมื่อต่ออยู่กับวงจรหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องอื่น**

#### **4.4.4 การทดสอบวัดกระแสด้านเข้า**

ทำการวัดกระแสไฟฟ้าด้านเข้าอุปกรณ์ตัวอย่างจะต้องไม่มากกว่าค่าพิกัดในเอกสารกำกับ อุปกรณ์ภายใต้การใช้งานกับแหล่งจ่ายแรงดันปกติเกินกว่าร้อยละ 10

#### **4.4.5 การทดสอบการตรวจคุณภาพ**

**4.4.5.1** อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซต้องมีการตรวจคุณการไม่ทำงานของอุปกรณ์ที่ชำรุดง่าย การเปิด วงจรของวงจรตรวจจับ การลงคืนของสายไฟซึ่งมีผลต่อการแจ้งเหตุ

**4.4.5.2** สัญญาณเสียงเตือนอุปกรณ์ถูกรบกวนแสดงความผิดพลาดต้องดังอย่างน้อย 1 ครั้งทุก 1 นาที เป็นเวลาต่อเนื่องกันอย่างน้อย 7 วัน และมีเสียงเฉพาะต่างจากเสียงแจ้งเหตุ

**4.4.5.3** ต่ออุปกรณ์ตรวจจับเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ ทำให้เกิดเหตุผิดปกติและบันทึกผล ทำ ให้ปกติอุปกรณ์ตรวจจับต้องกลับมาทำงานได้ในสภาพะปกติแล้วจึงทำการทดสอบ ต่อไป

**4.4.5.4** เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักดับ ไฟแสดงสถานะที่อุปกรณ์ตรวจจับต้องดับด้วย

**4.4.5.5** การเงยบเสียงโดยสวิทช์หรือวิธีอื่นจะต้องมีการตรวจคุณ การสวิทช์ปุ่มเงยบเสียงทั้ง สัญญาณแจ้งเหตุและสัญญาณถูกรบกวน จะต้องมีสัญญาณไฟแสดงสภาพะถูกเงยบ เสียงหรือถูกรบกวน

**4.4.5.6** การไม่ทำงานของชิ้นส่วนที่ชำรุดได้ง่าย เช่น คาปซิเตอร์แบบอิเล็กโทร ไลดิกสำหรับ ตรวจจับก๊าซต้องมีเสียงสัญญาณเตือน และไม่มีความเสี่ยงต่อไฟฟ้าดูดและเพลิงใหม่

#### **4.4.6 การทดสอบการทำงานที่สภาพแวดล้อมพิเศษ**

**4.4.6.1** ทำการทดสอบโดยใช้ตัวอย่างทดสอบ 1 ชุดต่อวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าตามเอกสารการใช้ งานการทำงานของอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามปกติ

**4.4.6.2** ทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ภายในช่วงอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (77 องศา ฟาเรนไฮต์) โดยอุปกรณ์อยู่ในสภาพะปกติ 1 ชั่วโมง สภาวะแจ้งเหตุ 1 ชั่วโมง และ สภาวะแจ้งเหตุ โดยอุณหภูมิอาจสูงเกินพิกัดได้และอุปกรณ์ทำงานได้ปกติไม่ไหว เป็น เวลา 7 ชั่วโมง

**4.4.6.3** ทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ภายในช่วงอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ตาม เกณฑ์ดังนี้

(1) ที่อุณหภูมิแวดล้อมเท่ากับ 0 องศาเซลเซียส (32 องศาฟาเรนไฮต์) เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

(2) ที่อุณหภูมิแวดล้อมเท่ากับ 49 องศาเซลเซียส (120 องศาฟาเรนไฮต์) เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

(3) ที่ความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับร้อยละ  $93 \pm 2$  อุณหภูมิแวดล้อมเท่ากับ  $40 \pm 2$  องศาเซลเซียส ( $104 \pm 3$  องศาไฟเรนไฮต์) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

#### 4.4.7 ทดสอบการใช้งานผิดปกติ

- 4.4.7.1 อุปกรณ์ตรวจจับก้าชต้องยังคงทำงานภายใต้สภาวะผิดปกติโดยไม่เกิดความเสี่ยงเพลิงใหม่หรือไฟฟ้าดูด ไม่เกิดประกายไฟหรือโลหะเกิดการหลอมละลาย
- 4.4.7.2 สภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นให้วัดจนอุณหภูมิที่อุปกรณ์คงที่ หรือจนอุปกรณ์เสียหายหากการผิดปกตินี้ไม่ทำให้อุปกรณ์ป้องกันทำงาน

#### 4.4.8 การทดสอบการทำงานเกินพิกัด

- 4.4.8.1 การทดสอบนี้ให้ต่อแหล่งจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับปกติ ทั่วไป ติดตั้งอุปกรณ์ตามการใช้งานปกติในเอกสารกำกับอุปกรณ์ปรับระดับแรงดันที่จ่ายให้อุปกรณ์ตัวอย่างไปที่ร้อยละ 115 ของแรงดันพิกัด ทำการทดสอบให้แจ้งเหตุ 50 รอบไม่เกิน 6 รอบต่อนาที แต่ละรอบทำโดย สภาวะปกติจ่ายก้าชให้แจ้งเหตุ และทำให้กลับสู่สภาวะปกติ
- 4.4.8.2 ต่อโหลดเท่าพิกัดเข้ากับวงจรด้านออกทิ้งหมุดของอุปกรณ์ตรวจ เช่น รีเลย์โหลดไฟสำหรับโหลดคินเด็คทีฟให้ถือว่ามีพาวเวอร์แฟคเตอร์เป็นร้อยละ 60 ให้ปรับระดับแรงดันที่จ่ายให้อุปกรณ์ตัวอย่างไปที่ร้อยละ 115 ของแรงดันพิกัด

#### 4.4.9 การทดสอบความทนทาน

- 4.4.9.1 การทดสอบนี้ให้ต่อแหล่งจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับปกติทั่วไป ติดตั้งอุปกรณ์ตามการใช้งานปกติในเอกสารกำกับอุปกรณ์ปรับระดับแรงดันที่จ่ายให้อุปกรณ์ตัวอย่างที่แรงดันพิกัด ทำการทดสอบให้แจ้งเหตุ 5 วินาที 6,000 รอบ ไม่เกิน 10 รอบต่อนาที แต่ละรอบทำโดย สภาวะปกติจ่ายก้าชให้แจ้งเหตุและทำให้กลับสู่สภาวะปกติ
- 4.4.9.2 ให้ตรวจสอบค่าตรวจจับก่อนและหลังการทดสอบข้อ 4.4.9.1
- 4.4.9.3 การทดสอบการแจ้งเหตุด้วยเสียงนี้ให้ทดสอบกับอุปกรณ์ 2 ชุดต่อแหล่งจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าตามการใช้งานปกติในเอกสารกำกับอุปกรณ์ทำการทดสอบให้สภาวะปกติและสภาวะให้แจ้งเหตุสลับทุก ๆ 5 นาที เป็นเวลา 8 ชั่วโมง จากนั้นให้ทดสอบอยู่ในสภาวะแจ้งเหตุต่อเนื่อง 72 ชั่วโมง

#### 4.4.10 การทดสอบการได้ยิน

- 4.4.10.1 ให้ทดสอบกับอุปกรณ์ 2 ชุดต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าตามการใช้งานปกติ

**4.4.10.2** เสียงแจ้งเหตุทั้งแบบอยู่ในอุปกรณ์หรือต่อภายนอกจะต้องดังอย่างน้อย 4 นาที และต้องมีระดับความดังไม่น้อยกว่า 85 เดซิเบล วัดที่ 3 เมตร (10 ฟุต) ด้วยระบบสะท้อน 2 ระยะ

**4.4.10.3** กำลังเสียงของอุปกรณ์ ถูกวัดภายใต้ห้องทดสอบ Reverberant ตาม ANSI S1.31-1980 หรือ ANSI/ASA S1.32.1980 (1992) ค่าที่วัดที่ 1/3 Octave โดยวิธีการเปรียบเทียบ และ กำลังทั้งหมดแปลงเป็นระดับความดังที่รัศมี 3.05 เมตร (10 ฟุต) โดยใช้สูตรนี้

$$L_p = L_w - 20\log_{10}R - 0.6$$

$L_p$  = Converted sound pressure level

$L_w$  = The sound power level measured in the reverberation room

$R$  = Radius for the converted sound pressure level (10 feet)

**4.4.10.4** ให้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับขึ้นบีบกับแผ่นไม้อัดความหนา 19 มิลลิเมตร ( $\frac{3}{4}$  นิ้ว) ขนาด 610 มิลลิเมตร  $\times$  610 มิลลิเมตร (2 ฟุต  $\times$  2 ฟุต) ติดตั้งในแนวตั้งทำมุน 45 องศากับผนังของห้องทดสอบเสียง

**4.4.10.5** อุปกรณ์ตรวจจับด้วยก้าชที่สามารถทำงานแบบหลายตัวร่วมกันต้องทดสอบแบบต่อร่วมกันด้วย

#### 4.4.11 การทดสอบวัสดุเทอร์โมพลาสติก

**4.4.11.1** วัสดุเทอร์โมพลาสติกที่ใช้เป็นส่วนของชิ้นส่วนนำกระแสไฟฟ้าต้องหุ้มจะต้องถูกทดสอบดังข้อต่อไปถ้าเป็นไปได้ให้ทดสอบอุปกรณ์ทั้งชิ้น

#### 4.4.11.2 ทดสอบในเตาอบเป้าลมร้อน

**4.4.11.2.1** วัสดุต้องไม่บิดเสียรูปเมื่อทดสอบในเตาอบ 168 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส (194 องศาฟaren ไฮด์) หรือ 672 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส (158 องศาฟaren ไฮด์)

**4.4.11.2.2** อุปกรณ์ตรวจจับ 3 ชิ้นเมื่อทดสอบตามข้อ 4.4.11.2.1 แล้ววางให้เย็นลงสู่อุณหภูมิปกติ การตรวจจับก้าชต้องยังทำงานได้

#### 4.4.11.3 การทดสอบเพลาไฟ

**4.4.11.3.1** วัสดุชนวนที่ถูกใช้ในส่วนนำกระแสของอุปกรณ์ตรวจจับซึ่งอาจลูกไหมในการทำงานพิດปกติจะต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบการลามไฟ UL 94

**4.4.11.3.2** ทดสอบโดยใช้อุปกรณ์ที่ผ่านการทดสอบในข้อ 4.4.11.1 ปล่อยให้เย็นลง

**4.4.11.3.3** ทดสอบโดยใช้อุปกรณ์ 3 ชุด จุดเพลาไฟในตำแหน่งต่างกัน โดย 2 ใน 3 จะต้องทำงานได้ตามคาดหมาย หากทดสอบแล้วไม่ผ่านให้ทดสอบช้ำโดยใช้อุปกรณ์อีกด้วยการจ่ายเพลาเพลิงภายใต้สภาวะเดียวกัน

#### **4.4.12 การทดสอบส่วนจ่ายไฟฟ้า**

**4.4.12.1** พิกัดกำลังสูงสุดของส่วนจ่ายไฟฟ้าต้องไม่เกิน 100 วัตต์ และไม่เกิน 30 โวลต์ 60 เฮิรตซ์ rms 42.4 โวลต์ Peak หรือกระแสตรอง

**4.4.12.2** การหาพิกัดกำลังตามข้อ 4.4.12.1 ทำโดยต่อโหลดตัวต้านทานปรับค่าได้ แล้วปรับความต้านทานจากต่ำสุดถึงสูงสุดในช่วงเวลา 1 นาที 30 วินาที ถึง 2 นาที 30 วินาที บันทึกค่ากระแสและแรงดันคำนวนหาค่าพิกัดกำลังโวลต์แอมป์สูงสุด

#### **4.4.13 การทดสอบการใช้งานจนชำรุด**

**4.4.13.1** ตัวอย่างทดสอบที่มีการใช้งานอย่างปกติเมื่อทำการทดสอบในการใช้งานที่ไม่ปกติ หลาย ๆ วิธี อุปกรณ์ที่ลูกทดสอบจะต้องไม่ลามไฟ หรือโลหะหลอมละลาย อันจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไฟ ไฟฟ้าดูด หรือทำให้บาดเจ็บ การทดสอบลักษณะรด้านข้าอกหรือต่อลงดิน ส่วนจ่ายไฟจะต้องทำงานได้อีกอย่างน้อย 7 ชั่วโมง หรือเกิดการชำรุดไป

#### **4.4.14 การทดสอบจ่ายไฟฟ้ากลับเข้า**

**4.4.14.1** อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซต้องสามารถทำงานได้ตามปกติหลังจากการต่อแหล่งจ่ายไฟผิดเข้า ของทั้งแหล่งจ่ายไฟหลักแรงสูง และแหล่งจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ ทดสอบโดยต่อแหล่งจ่ายไฟตรงเข้าปกติเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ ให้กลับเข้าแบตเตอรี่เป็นเวลาอย่างน้อย 1 วินาที อาจเกิดสัญญาณแจ้งเหตุหรือภูมิวน ในระหว่างการกลับเข้าได้ จากนั้นให้ต่อกลับให้ลูกเข้าอาจเกิดสัญญาณแจ้งเหตุได้ไม่เกิน 1 วินาที

**4.4.14.2** ให้ทำการทดสอบกับอุปกรณ์ 2 ชุด

#### **4.4.15 ทดสอบการเกิดประกายไฟ**


**4.4.15.1** ภายใต้การใช้งานปกติหรือแรงดันสูงเกินปกติอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซจะต้องไม่เกิดประกายไฟให้กับก๊าซที่ตรวจจับ

**4.4.15.2** ทดสอบโดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับในกล่องทดสอบ โดยจ่ายไฟฟ้าให้ทำงานตามปกติ จากนั้นจ่ายก๊าซและอากาศเข้าสู่กล่องทดสอบจนอุปกรณ์ตรวจจับเข้าสู่สภาพแจ้งเหตุ แล้วจึงปรับแรงดันจ่ายให้กับอุปกรณ์ตรวจจับเพิ่มเป็นร้อยละ 110 ของแรงดันปกติ จะต้องไม่เกิดประกายไฟในกล่องทดสอบเป็นเวลา 10 นาที

**4.4.15.3** ให้ใช้ก๊าซธรรมชาติที่ร้อยละ  $8.3 \pm 0.3$  โดยปริมาตรระหว่างมีเทนกับอากาศหากอุปกรณ์ตรวจจับได้ทั้งก๊าซเออลีฟีจี (LPG) และก๊าซธรรมชาติ ให้ใช้ส่วนผสมร้อยละ  $5.25 \pm 0.25$  โดยปริมาตรระหว่างไพรเพนกับอากาศ

#### 4.4.16 การทดสอบค่าตรวจจับ

4.4.16.1 อุปกรณ์ตรวจจับต้องไม่แจ้งเหตุผิดพลาด และค่าตรวจจับจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของระดับระเบิดต่ำสุด (Lower Explosive Limit (LEL))

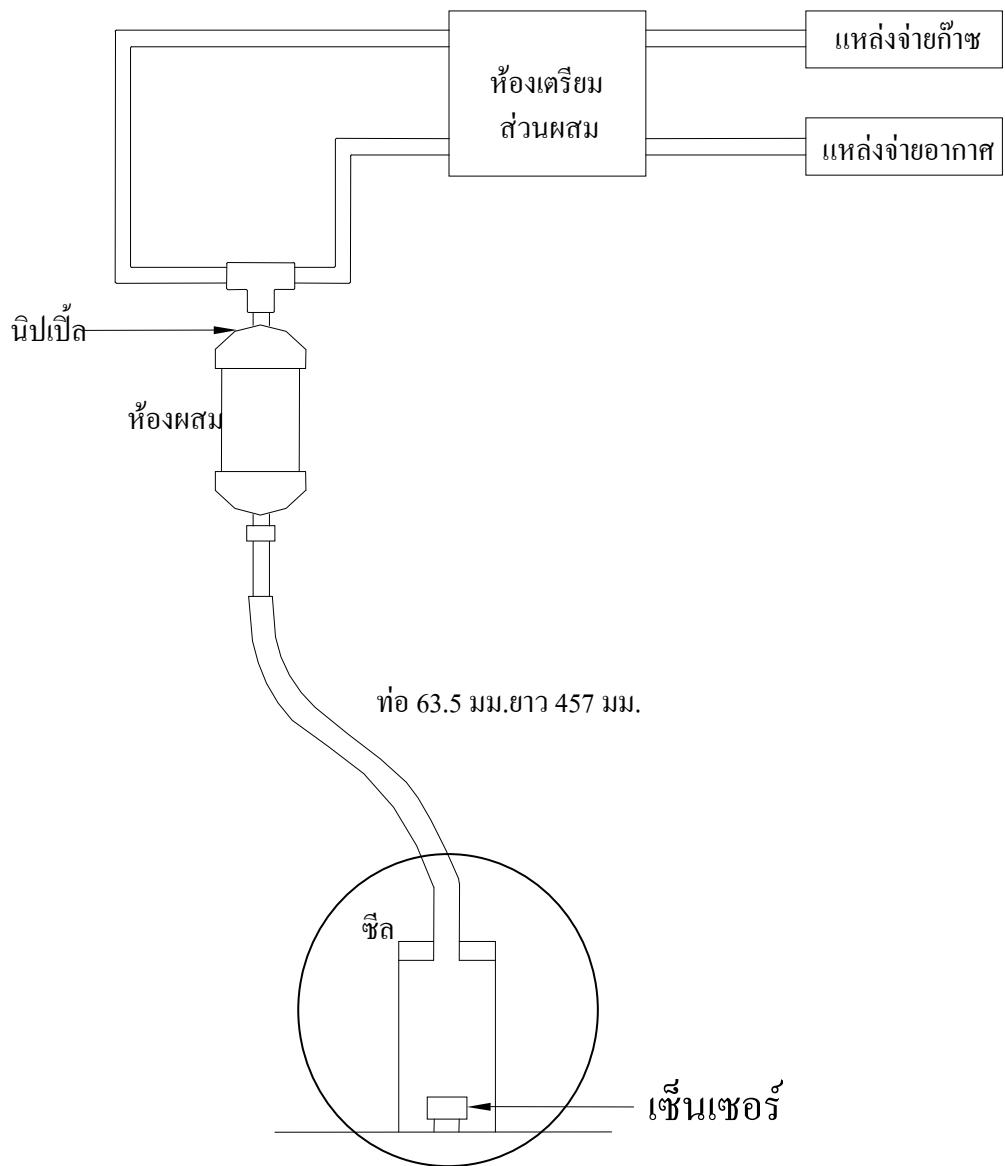

รูปที่ 1  
(ข้อ 4.4.16)

#### 4.4.16.2 การหาค่าตรวจจับให้ดำเนิน

- (1) ค่าต่ำสุดของอุปกรณ์ทั้ง 45 ตัวอย่างทดสอบ
- (2) 36 จาก 45 ของตัวอย่างทดสอบหลังจากทดสอบในแต่ละสภาวะ

4.4.16.3 หากไม่กำหนดเป็นอย่างอื่นให้ทำการหาค่าตรวจจับ ภายใต้ห้องทดสอบที่มีความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับร้อยละ 40 ถึง 60 อุณหภูมิ 20 ถึง 25 องศาเซลเซียส (68 ถึง 77 องศาฟาร์เรนไฮต์)

4.4.16.4 ระดับระเบิดต่ำสุด (Lower Explosive Limit (LEL)) คือร้อยละ 5 โดยปริมาตรระหว่าง มีเทนกับอากาศ และร้อยละ 2.1 โดยปริมาตรระหว่างโพรเพนกับอากาศ

4.4.16.5 ทดสอบโดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับในกล่องทดสอบขนาดอย่างน้อย 1 ลูกบาศก์ฟุต (0.02683 ลูกบาศก์เมตร) ตรวจวัดและควบคุมได้ทั้งอุณหภูมิ ความชื้น ออกซิเจน และความหนาแน่นก๊าซ แรงดันแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้ทำงานตามปกติ

4.4.16.6 ติดตั้งและจ่ายไฟเพื่อทำการวอร์มอัพอุปกรณ์ตามคำแนะนำของผู้ผลิตแต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

4.4.16.7 ค่าตรวจจับของอุปกรณ์ที่ตรวจจับก๊าซติดไฟ เช่น ก๊าซธรรมชาติ หรือโภนเพน สามารถหาได้ดังนี้

- (1) ค่าตรวจจับด้านสูงหาได้จากสูตรนี้

$$U = (K + I) / 2$$

U = ค่าการตรวจจับหลังจากอุปกรณ์ถูกทำการทดสอบ

K = ร้อยละ 25 ของระดับระเบิดต่ำสุดของก๊าซที่อุปกรณ์ทำการตรวจจับ

I = ค่าตรวจจับเริ่มต้นของอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซก่อนถูกทำการทดสอบภายใต้ สภาวะตามข้อ 4.4.16.8

สูตรคำนวนนี้ค่า U ถูกกำหนดให้เปลี่ยนไปในช่วงค่าตรวจจับเท่ากับร้อยละ 50 ของความแตกต่างระหว่างร้อยละ 25 ของระดับระเบิดต่ำสุด หรือน้อยกว่าของก๊าซ น้ำกับค่าตรวจจับเริ่มต้น

(2) การหาค่าตรวจจับเริ่มต้น I ให้วางอุปกรณ์ตรวจจับไว้ในที่ซึ่งอากาศและก๊าซที่ ตรวจจับผสมกันอยู่ อุปกรณ์จะต้องแจ้งเหตุที่ร้อยละ 25 หรือต่ำกว่าของระดับ ระเบิดต่ำสุด ของก๊าชนั้น

#### 4.4.16.8 การทดสอบแรงดันสูงเกิน

4.4.16.8.1 อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซจะต้องสามารถทำงานได้ตามปกติภายใต้การได้รับ แรงดันที่ระดับร้อยละ 110 จากแรงดันพิกัดตามข้อกำหนดของผู้ผลิต ถ้า แรงดันพิกัดเป็นช่วงแรงดันให้ใช้ค่าร้อยละ 110 จากระดับแรงดันสูงสุด

**4.4.16.8.2** ทดสอบโดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับก้าช 2 ชุดทดสอบที่ระดับแรงดันสูงในข้อ  
4.4.16.8.1 เป็นเวลา 16 ชั่วโมง ตรวจวัดค่าตรวจจับก่อนการเพิ่มแรงดัน  
ระหว่างการเพิ่มแรงดัน และภายหลังการเพิ่มแรงดัน

**4.4.16.9 การทดสอบแรงดันต่ำเกิน**

**4.4.16.9.1** อุปกรณ์ตรวจจับก้าชจะต้องสามารถทำงานได้ตามปกติ ภายใต้การได้รับ  
แรงดันที่ระดับร้อยละ 85 จากแรงดันพิกัดตามข้อกำหนดของผู้ผลิต ถ้า  
แรงดันพิกัดเป็นช่วงแรงดันให้ใช้ค่าร้อยละ 85 จากระดับแรงดันต่ำสุด

**4.4.16.9.2** ทดสอบโดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับก้าช 2 ชุด ทดสอบที่ระดับแรงดันสูงในข้อ  
4.4.16.8.1 เป็นเวลา 16 ชั่วโมง ตรวจวัดค่าตรวจจับก่อนการเพิ่มแรงดัน  
ระหว่างการเพิ่มแรงดัน และภายหลังการเพิ่มแรงดัน

**4.4.16.10 การทดสอบเปลี่ยนสภาพแวดล้อม**

**4.4.16.10.1** อุปกรณ์ตรวจจับก้าช 2 ชุดจะต้องสามารถทำงานได้ตามปกติ โดยติดตั้ง  
อุปกรณ์ในห้องทดสอบที่มีความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับร้อยละ 30 ถึง 50  
อุณหภูมิ 0 และ 49 องศาเซลเซียส (32 และ 120 องศาفارนไฮต์) ทดสอบ  
เป็นเวลา 3 ชั่วโมงตรวจวัดค่าตรวจจับก่อนการทดสอบระหว่างการปรับ  
สิ่งแวดล้อม และภายหลังการทดสอบ

**4.4.16.10.2** อุปกรณ์ตรวจจับก้าช 1 ชุดจะต้องสามารถทำงานได้ตามปกติ โดยติดตั้ง  
อุปกรณ์ในห้องทดสอบที่มีความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับร้อยละ 0 ถึง 5 อุณหภูมิ  
30 องศาเซลเซียส (86 องศาفارนไฮต์) และที่มีความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับ  
ร้อยละ  $85 \pm 5$  อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (86 องศาفارนไฮต์) ทดสอบ  
เป็นเวลา 3 ชั่วโมงตรวจวัดค่าตรวจจับก่อนการทดสอบระหว่างการปรับ  
สิ่งแวดล้อม และภายหลังการทดสอบ

**4.4.16.10.3** ทดสอบความชื้นสัมพัทธ์ อุปกรณ์ตรวจจับก้าช 2 ชุดจะต้องสามารถ  
ทำงานได้ตามปกติ โดยเก็บอุปกรณ์ในห้องทดสอบที่มีความชื้นสัมพัทธ์  
เท่ากับร้อยละ  $93 \pm 2$  อุณหภูมิ  $40 \pm 2$  องศาเซลเซียส ( $104 \pm 4$  องศาفارน  
ไฮต์) เป็นเวลา 168 ชั่วโมง จากนั้นนำทดสอบตรวจวัดค่าตรวจจับก่อน  
การทดสอบ ระหว่างการปรับสิ่งแวดล้อมและภายหลังการทดสอบ

**4.4.16.11 การทดสอบผลกระทบจากการขนส่งและเก็บอุปกรณ์**

อุปกรณ์ตรวจจับก้าช 2 ชุดจะต้องสามารถทำงานได้ตามปกติ โดยเก็บอุปกรณ์ในห้อง  
ทดสอบที่มีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส (158 องศาفارนไฮต์) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  
จากนั้นปล่อยให้เย็นลง 1 ชั่วโมงเก็บอุปกรณ์ในห้องทดสอบที่มีอุณหภูมิลบ 30 องศา

เชลเซียส (ลบ 22 องศา Fahr ไฮต์) เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นปล่อยให้กลับสู่ อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 ชั่วโมง

#### 4.4.17 การทดสอบสัญญาณรบกวน Transient

4.4.17.1 การทดสอบนี้ให้ต่อแหล่งจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับปกติทั่วไป ใช้อุปกรณ์จำนวน 2 ชุด ติดตั้งอุปกรณ์ตามการใช้งานปกติในเอกสารกำกับอุปกรณ์ อุปกรณ์จะต้องทำงานได้ถูกต้องโดยไม่เกิดการแจ้งเหตุเกินกว่า 1 วินาที

4.4.17.2 ทดสอบ 60 Input/Out Transients (Low Voltage) ทดสอบ 500 Supply Line Transients (High Voltage)

4.4.17.3 Supply Line Transients (High Voltage)

4.4.17.3.1 แหล่งกำเนิด Transient ต้องสามารถผลิตสัญญาณรบกวนตามข้อ 4.4.17.3.2 และ 4.4.17.3.3 ได้ และมีระดับพลังงานที่ 2 กิโลวัตต์อิมพีเดนซ์ ด้านออกเท่ากับ 50 โอห์ม

4.4.17.3.2 สัญญาณรบกวน Transient จากแหล่งกำเนิดสัญญาณ 100 เฮิรตซ์ ที่มี แรงดันพีคเริ่มต้นที่ 6,000 โวลต์ ที่ Rise Time น้อยกว่า 0.5 ไมโครวินาที และลดลงอย่างน้อยร้อยละ 50 แต่ละสัญญาณรบกวนต้องมีช่วงเวลา ทั้งหมดเท่ากับ 20 ไมโครวินาที

4.4.17.3.3 ทำการทดสอบ 500 Transient ที่อัตรา 1 ครั้งทุก 10 วินาที 6 Transient ต่อ นาที โดยสัญญาณ Transient จะต้องเกิดขึ้นที่ช่วง 90 องศาของสัญญาณ ครึ่งวงของรูปสัญญาณ 60 เฮิรตซ์ โดยที่ 250 Transient จะมีขั้วเป็นบวก เมื่อเทียบกับขั้วติด แต่ 250 Transient จะมีขั้วเป็นลบเมื่อเทียบกับขั้วติด

4.4.17.4 Internal Induce Transients (Low Voltage)

4.4.17.4.1 ให้จ่ายพลังงานให้กับตัวอย่างโดยต่อใช้งานกับแหล่งจ่ายไฟ ใช้งานจริง อุปกรณ์ต้องสามารถทำงานได้ตามปกติ

4.4.17.4.2 ทำการทดสอบโดยปิดแหล่งจ่ายไฟ 1 วินาที เปิด 9 วินาที ที่อัตรา 6 ครั้งต่อนาที ทดสอบ 500 ครั้ง

4.4.17.5 Extraneous Transient

ให้จ่ายพลังงานให้กับตัวอย่างโดยต่อใช้งานกับแหล่งจ่ายไฟ ใช้งานจริงและติดตั้งตัวอย่าง ให้ใกล้กับแหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนหรือจุดต่อสายไฟฟ้าภายนอกเป็นระยะ 305 มิลลิเมตร (1 ฟุต) และทดสอบกับอุปกรณ์อื่น ดังนี้

(1) เครื่องเชื่อมไฟฟ้าทดสอบ 2 นาที โดยการเชื่อมแบบ Jacob's Ladder เป็นแนวยาว 38.10 เซนติเมตร (15 นิ้ว) 2 แนวจาก漉ดเชื่อมทองแดง No.14 AWG

- (2) เครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุจากเครื่องส่ง 3 เครื่องที่มีกำลังส่ง 5 วัตต์ ที่ความถี่

(ก) 27 เมกะเฮิรตซ์

(ข) 150 เมกะเฮิรตซ์

(ค) 450 เมกะเฮิรตซ์

(ง) 866 เมกะเฮิรตซ์

(จ) 910 เมกะเฮิรตซ์

ให้ทดสอบ 6 ครั้งแต่ละครั้งใช้เครื่องส่ง 2 ชุด เปิด 5 วินาที ปิด 5 วินาที 5 ครั้งตามด้วยเปิด 15 วินาที 1 ครั้ง โดยให้สายอากาศชี้ตรงไปที่อุปกรณ์ตรวจจับที่ถูกทดสอบ

- (3) ส่วนไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 300 วัตต์ ทดสอบ 10 ครั้ง ครั้งละ 2 วินาทีและ 1 ครั้ง 2 นาที

- (4) กระดิ่งแข็งเหตุขนาด 15.24 เซนติเมตร (6 นิ้ว) แบบโซลินอยด์พิกัดแรงดันกระแสตรง 24 โวลต์ทดสอบ 10 ครั้ง ครั้งละ 2 วินาทีและ 1 ครั้ง 2 นาที

#### 4.4.17.6 Internal Induce Transient

- 4.4.17.6.1 ให้จ่ายพลังงานให้กับตัวอย่างโดยต่อใช้งานกับแหล่งจ่ายใช้งานจริงและอุปกรณ์ต่อร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับก้าชันน์และตัดแหล่งจ่ายไฟ ครั้งละประมาณ 1 วินาที ไม่เกิน 6 ครั้งต่อนาที โดยนับการตัดแหล่งจ่ายไฟทั้งสิ้น 500 ครั้ง หลังการทดสอบอุปกรณ์จะต้องสามารถทำงานได้ปกติ

- 4.4.17.6.2 ทำการทดสอบทั้งวงจรขาเข้าและขาออก โดยรูปคลื่นสัญญาณรบกวน 5 แบบที่มีแรงดันสูงสุดอยู่ในช่วง 100 ถึง 2,400 โวลต์ ต่อกับโหลดตัวต้านทาน 200 โอห์ม รูปคลื่นสัญญาณรบกวนแบบที่ 5 อาจถูกทดสอบตามการออกแบบผลิตภัณฑ์ สัญญาณรบกวนที่มีรูปคลื่นแรงดัน 2,400 โวลต์ และอัตราการเพิ่มขึ้นของแรงดัน Pulse Rise Time ที่ 100 โวลต์ต่อ ไมโครวินาที โดยมีช่วงพัลซ์ประมาณ 80 ไมโครวินาที และระดับพลังงานประมาณ 1.2 จูล ส่วนรูปคลื่นสัญญาณรบกวนอื่นให้อยู่ในช่วงแรงดัน 100 ถึง 2,400 โวลต์ ช่วงพัลซ์ประมาณ 80 ถึง 100 ไมโครวินาทีและระดับพลังงานประมาณ 0.03 ถึง 1.2 จูล

- 4.4.17.6.3 ให้จ่ายพลังงานแหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนให้กับตัวอย่าง อุปกรณ์ทดสอบนั้นและทดสอบไม่เกิน 6 พัลซ์ต่อนาที

(1) ทดสอบที่ระหว่างขั้วตัวนำ梧 และขั้วดิน 20 พัลซ์

(2) ทดสอบที่ระหว่างขั้วตัวนำลง และขั้วดิน 20 พัลซ์

(3) ทดสอบที่ระห่ำงข้าวตัวนำบวก และข้าวลบ 20 พัลซ์

#### 4.4.18 การทดสอบการสั่น


**4.4.18.1** หลังการทดสอบนี้อุปกรณ์ต้องใช้งานได้ตามปกติโดยต่อแหล่งจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับปกติทั่วไป ติดตั้งอุปกรณ์ตามการใช้งานปกติในเอกสารกำกับอุปกรณ์

**4.4.18.2** ให้ยึดอุปกรณ์ทดสอบกับแผ่นยึดทดสอบเข้ากับเครื่องทดสอบการสั่น ขนาดการสั่นที่ 0.2540 มิลลิเมตร (0.01 นิ้ว) ปรับความถี่การสั่นที่ 10 ถึง 35 เอิร์ตซ์ เพิ่มครั้งละ 5 เอิร์ตซ์ จนเกิดสภาพวิโซชันนซ์ทดสอบต่อเป็นเวลา 15 นาทีถ้าไม่เกิดสภาพวิโซชันนซ์ให้ทดสอบที่ความถี่ 35 เอิร์ตซ์ ทดสอบต่อเป็นเวลา 4 ชั่วโมง

#### 4.4.19 การทดสอบการสะเทือน

**4.4.19.1** อุปกรณ์ 2 ชุดที่ยึดกับที่จะต้องทนการสะเทือนและการสั่นสะเทือน ในการทดสอบตามข้อ 4.4.19.2 ต้องยังคงสามารถใช้งานได้ ไม่ปรากฏว่าจะสามารถสัมผัสร่องส่วนไฟฟ้าที่ดูดได้ และไม่เกิดโอกาสที่ไฟฟ้าลัดวงจรและอุปกรณ์จะต้องสามารถทำงานได้ปกติ

**4.4.19.2** การทดสอบการสะเทือนให้ทำโดยติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบให้แน่นหนา กับตระกลางของแผ่นไม้ขนาด  $1.83 \text{ เมตร} \times 1.22 \text{ เมตร}$  หนา  $1.05 \text{ มิลลิเมตร}$  ( $6 \text{ ฟุต} \times 4 \text{ ฟุต} \text{ หนา } \frac{3}{4} \text{ นิ้ว}$ ) ใช้ลูกกลมโลหะน้ำหนัก  $0.54 \text{ กิโลกรัม}$  ( $1.18 \text{ ปอนด์}$ ) เส้นผ่าศูนย์กลาง  $51 \text{ มิลลิเมตร}$  ( $2 \text{ นิ้ว}$ ) ปล่อยตกลงตามแนวตั้ง ที่ระยะ  $774 \text{ มิลลิเมตร}$  ( $30.48 \text{ นิ้ว}$ ) กระแทกด้วยแรง  $4.08 \text{ จูด}$  ( $3 \text{ ฟุตปอนด์}$ )

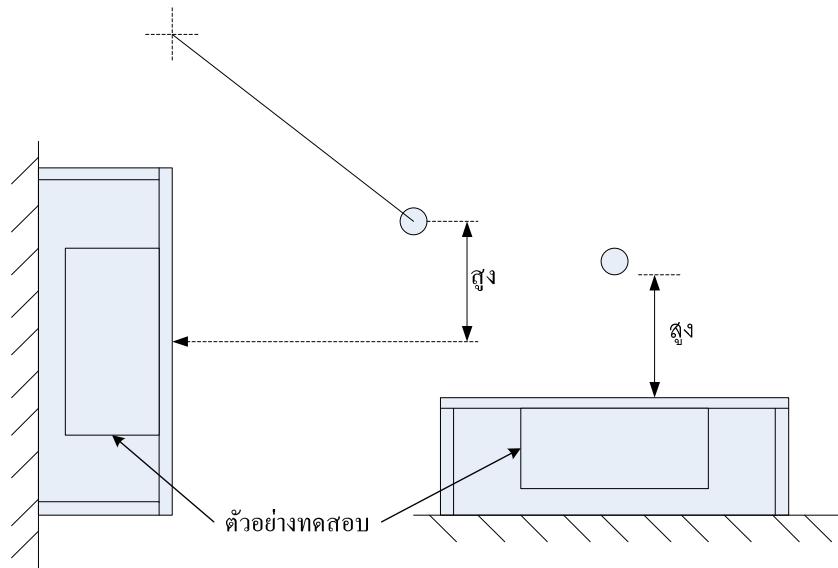

วิธีทดสอบกับอุปกรณ์  
ติดตั้งในแนวตั้ง

วิธีทดสอบกับอุปกรณ์  
ติดตั้งในแนวนอน

รูปที่ 2  
(ข้อ 4.4.19.2)

#### 4.4.20 การทดสอบพื้นที่มีผู้ละออง

##### การทดสอบ

4.4.20.1 ให้ติดตั้งอุปกรณ์ในกล่องทดสอบขนาด 3 ลูกบาศก์ฟุต

4.4.20.2 ใส่ผงซีเมนต์ปริมาณ 57 กรัม (2 อ่อนซ์) ที่ความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับร้อยละ 20 ถึง 50 ตะแกรงเบอร์ 200 ให้เปาลมประมาณ 15 นาที คงความเร็วลมไว้ที่ 0.25 เมตรต่อ วินาที (50 ฟุตต่อนาที)

4.4.20.3 จ่ายไฟให้อุปกรณ์ทดสอบตามพิกัด การทำงานของอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามปกติ

#### 4.4.21 การทดสอบการกัดกร่อน

4.4.21.1 ทดสอบกับอุปกรณ์จำนวน 2 ชุด ให้ติดตั้งอุปกรณ์ในห้องทดสอบที่มีความชื้น สัมพัทธ์เท่ากับร้อยละ 20 ถึง 50 อุณหภูมิ  $23 \pm 2$  องศาเซลเซียส ( $73.4 \pm 3$  องศา华ren ไฮด์) เหนือกล่องทดสอบ

4.4.21.2 จ่ายไฟให้อุปกรณ์ทดสอบตามพิกัด การทำงานของอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามปกติ

4.4.21.3 ทดสอบด้วยก้าช ไฮโดรเจนซัลไฟต์ในกล่องแก้วทดสอบ เป็นเวลา 10 วัน การ ทดสอบในช่วงวันที่ 1 ถึง 4 และในช่วงวันที่ 7 ถึง 10 ให้ก้าช ไฮโดรเจนซัลไฟต์เป็น ร้อยละ 0.1 ของปริมาตรในกล่องแก้วทดสอบ โดยใช้ Gas Flow Meter และนาฬิกา จับเวลา ให้ถ่ายอากาศออกก่อนที่จะจ่ายก้าชเข้าสู่กล่องทดสอบในแต่ละครั้งวันที่ 5

และ 6 ให้ถ่ายกําช “ไฮโดรเจนซัลไฟฟ์” ออกจากกล่องทดสอบให้มีพัคຄุมเล็ก ๆ ติดอยู่ด้านบนตรงกลางกล่องทดสอบเป็นตัวผสมอากาศ

- 4.4.21.4 ทดสอบด้วยกําชซัลเฟอร์ไฮด์ คาร์บอนไดออกไซด์ในกล่องแก้วทดสอบเป็นเวลา 10 วัน การทดสอบในช่วงวันที่ 1 ถึง 4 และในช่วงวันที่ 7 ถึง 10 ให้ถ่ายคาร์บอนไดออกไซด์เป็นร้อยละ 1.0 ของปริมาตรในกล่องแก้วทดสอบให้กําชซัลเฟอร์ไฮด์เป็นร้อยละ 0.5 ของปริมาตรในกล่องแก้วทดสอบโดยใช้ Gas Flow Meter และนาฬิกาจับเวลาให้ถ่ายอากาศออกก่อนที่จะถ่ายกําชเข้าสู่กล่องทดสอบในแต่ละครั้ง วันที่ 5 และ 6 ให้ถ่ายกําชทึ้งหมดออกจากกล่องทดสอบ
- 4.4.21.5 กล่องแก้วทดสอบ มีคุณสมบัติส่วนประกอบดังนี้

- (1) มีความชื้นสัมพัทธิ์ประมาณร้อยละ 95 มีน้ำ 10 มิลลิลิตร/0.003 ลูกบาศก์เมตร ที่ด้านล่างของกล่อง
- (2) มีช่องสำหรับปล่อยกําชเข้าและออก
- (3) ถังบรรจุกําช (ซัลเฟอร์ไฮด์อ็อกไซด์ ( $\text{SO}_2$ ) คาร์บอนไดออกไซด์ ( $\text{CO}_2$ ) ไฮโดรเจนซัลไฟฟ์ ( $\text{H}_2\text{S}$ ) )
- (4) นีดเก็บวัลว์สำหรับปรับปริมาณกําช
- (5) วาล์วเลือกกําช
- (6) เครื่องวัดอัตราการไหล และนาฬิกาจับเวลา
- (7) กล่องแก้วทดสอบ
- (8) พัคຄุม 1,500 รอบต่อนาที มีใบพัคขนาด  $3 \frac{1}{2}$  นิ้วอยู่ภายในกล่องแก้วทดสอบ ซีลปิดอย่างดี

## 4.5 การรายงานผล

การรายงานผลต้องแสดงข้อมูลต่าง ๆ อย่างน้อยดังนี้

### 4.5.1 ระบุมาตรฐานที่ทดสอบ

### 4.5.2 ความคลาดเคลื่อนจากมาตรฐานการทดสอบ

### 4.5.3 ชื่อของห้องปฏิบัติการ

### 4.5.4 ผู้สนับสนุนการทดสอบ

### 4.5.5 วันที่ทดสอบ และรหัสรายงานผลการทดสอบ

### 4.5.6 ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์

### 4.5.7 วันที่ที่ผลิตภัณฑ์มาถึงห้องปฏิบัติการ

### 4.5.8 รายงานผลการตรวจสอบเอกสารและผลการทดสอบอุปกรณ์

**4.5.9** ข้อมูลจากการสังเกตด้านพฤติกรรมของตัวอย่างทดสอบระหว่างและหลังการทดสอบโดยรายละเอียดในส่วนนี้รวมถึง รอยร้าว การเสียรูป

**4.5.10** ระบุว่าผลการทดสอบนี้ให้รายละเอียดพฤติกรรมของตัวอย่างทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมที่กำหนด

ตัวอย่างการรายงานผลการทดสอบ

(ข้อ 4.5)

ชื่อห้องปฏิบัติการ		เลขที่เอกสาร
ที่ตั้ง :		
มยพ.	มาตรฐาน	
ข้อมูลตัวอย่างทดสอบ	เจ้าหน้าที่	
ผลิตภัณฑ์หรืออี๊ห้อ :	ผู้บันทึกตัวอย่างทดสอบ	
ลักษณะของวัสดุที่ใช้ในการทดสอบ :		
วันที่ผลิตภัณฑ์มาถึงห้องปฏิบัติการ :	ผู้ปฏิบัติการทดสอบ	
ผู้สนับสนุนการทดสอบ :		
การทดสอบ		
ความคลาดเคลื่อนจากมาตรฐานการทดสอบ :		
วันที่ทดสอบ :		
ผลการทดสอบ		
หมายเหตุ : แสดงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการทดสอบ		

ลงนาม \_\_\_\_\_

( ..... )

ตัวอย่างการรายงานผลการทดสอบ (ต่อ)

(ข้อ 4.5)

ชื่อห้องปฏิบัติการ		เลขที่เอกสาร
ที่ตั้ง :		
มยพ.	มาตรฐาน	
เอกสารประกอบการรายงานผลการทดสอบ		
หมายเหตุ : อาจใช้เป็นเอกสารแนบ		

ลงนาม.....

(.....)

## 5. ภาคผนวก

### 5.1 เครื่องหมายและฉลาก

5.1.1 อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ จะต้องมีเครื่องหมายและฉลากชัดเจนระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 5.1.1.1 ชื่อหรือสัญลักษณ์ของผู้ผลิต
- 5.1.1.2 เกณฑ์อุณหภูมิตรวจจับ องศาเซลเซียส (องศา Fahrern ไฮต์)
- 5.1.1.3 ชื่อรุ่น และวันที่ผลิตหรือเที่ยบเท่า
- 5.1.1.4 พิกัดไฟฟ้าของหน้าสัมผัสไฟฟ้าแสดงเป็น โวลต์ แอมเปร์ วัตต์ และความถี่
- 5.1.1.5 ข้อความแสดงสถานะความหมายของหลอดไฟ สวิทช์เป็นด้านไหนได้ชัดเจน
- 5.1.1.6 ตัวอักษร “IMPORTANT : NOT SUITABLE AS A SMOKE AND FIRE DETECTOR” หรือเที่ยบเท่า ขนาดสูงเห็นได้ชัดเจนหลังจากติดตั้งแล้ว

### 5.1.2 เอกสารคำแนะนำและการติดตั้ง

- 5.1.2.1 เอกสารคำแนะนำในการติดตั้ง การต่อสายต้องมีรวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดียวกับ อุปกรณ์ ตรวจจับก๊าซและฐานยึด ระบุคุณสมบัติของอุปกรณ์ คำแนะนำในการใช้งาน ระบุ ตำแหน่งติดตั้งที่ถูกต้อง การต่อสายระบุขั้วต่อสายโดยชัดเจน
- 5.1.2.2 แบบการยึดติดตั้ง
- 5.1.2.3 คำแนะนำในการบำรุงรักษา
- 5.1.2.4 รายละเอียดการทำงานเมื่อมีสัญญาณแจ้งเหตุหรืออุกรอบกวน การแก้ไขปัญหาที่พบ
- 5.1.2.5 เวลาที่ใช้ในการกลับสู่ปกติ
- 5.1.2.6 คำเตือนความเป็นไปได้ที่อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซจะเป็นพิษกัย

### 5.2 เอกสารอ้างอิง

5.2.1 มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

5.2.2 UL 1484, 2004 Edition; Standard for Residential Gas Detectors, by Underwriters Laboratories Inc., U.S.A